国際調查報告心

なけられた文献

1/4

計4件





(1,500 11)

実用新案登録顧の





昭和50年3月31日

特許庁長官殿

キリクズショキョソウ チ

考案の名称 タツブ切屑除去装置

考 家 者

J.

カワサキ シ ナカハラ ク イ ダ サンマイチョウ

信 所 神奈川県川崎市中原区井田三舞町 130番地

スポ ワラ シン タ ロウ 菅 原 新太郎

実用新案登録出願人

名

作 所 東京都港区芝五丁目33番8号

名 称 《姜肖動軍工業株式会社

代表者 久 麋 箭 美

代界人

住 所 東京都港区芝五丁目33番8号

三菱自動車工業株式会社内(電 455-1011)

氏 名 (6528) 作理! 殷 渡 醇 彰(ほか1名)

添付書類の目録

(1) 明細 片 1通

(3) 委任 状 1 道

(2) | 河 前 1 道

(4) 顯許湖本 1通





50-043618

BEST AVAILABLE COPY

79

前記以外の考案者、実用新案登録出願人または代理人

考案者

住 所

氏 名

代 理 人

住 所 東京都港区芝五丁目33番8号

三菱自動車工業株式会社内 (電 455-1011)

氏 名(6627) 弁理士 日 昔 吉 武

- 1 考案の名称 タンプ切屑除去装置
- 2. 実用新案登録請求の範囲

先端部が屈曲されて斜方向にエアを吹き出す直線状エアノズル、同ノズルをその軸線を中心に回動可能に支持する装置本体、上記ノズルを回動させる駆動装置、上記ノズルまたは工作物を上記軸線方向に移動させる案内装置、および上記エアノズルにエアを供給するエア供給装置を有することを特徴とするタップ切屑除去装置

3. 考案の詳細な説明

従来、タツピング後ねじ穴に残された切屑を除去するのに、手作業によりねじ穴にエアノズルを 挿人してエア圧により吹き出す方法が採用されて いるが、この方法だと工作物が鋼鉄製等の場合に

は切屑除去が不完全で、しかも、この切屑除去作業に手間がかかり、製造コストがアップするとい う欠点がある。

本考案のタップ切屑除去装置は、上記欠点を解 消するために提案されたものであつて、先端部が 屈曲されて斜方向にエアが吹き出す直線状ノズル であったに立ての軸線を中心に回動可能に支持する を置本体、上記エルを上記軸線がルストを 記になるのでである取動を での表でしたがしませるのでです。 で表には、ことを特徴としてでする はないないないでであるというの果を ないないないないのであるという効果を ないに、本考案の第1実施例を第1図により詳細 に説明する。

直線状エアノズル(1)の先端部は、同エアノズル(1)の軸線×に対して人の角度を有してエアが噴出するように折り曲げられ、同エアノズル(1)の他端部はナット(2)により回動軸(3)に両者の軸線を一致

させて固着され、同回転軸(3)は簡状の装置本体(4)にベアリング(5)、(6)を介して回動可能に嵌合され、また、上記回転軸(3)はそのつば部(7)と、上記回転軸(3)に乗着される二重ナット(8)との間に挟持されて、回転軸(3)の軸線方向には回転軸(3)と装置本体(4)とは一体的に移動し、上記回転軸(3)の装置本体(4)とは一体的に移動し、上記回転軸(3)の基置本体(4)低高部には円環溝(9)が穿設され、一方、(4)低高型転軸(3)の中心部にはエアノズル(1)に連通するパイプ取付孔(10)により連通され、上記表置本体(4)には円環溝(9)に連通するパイプ取付孔(12)が穿設され、同パイプ取付孔(12)にはエア供給パイプ(13)の一端が螺着されている。

上配エア供給パイプ(3)には図示していないエアボンプ等のエア供給装置により圧縮エアが供給される。

また,上記回転軸(3)は図示していない電動モータの 停削を 等の駆動装置により正転,または逆転される。

上記装置本体(4)は突起(4)により廻り止めがされた

状態で上配軸線×方向に移動可能に図示していない案内装置に装着されている。

上記エアノズル(1)より噴出するエアの噴出角度 ぱは10度~20度程度にすれば最も効果的に切 屑が除去されることが実験により判明したが、こ の角度がは、対象となる工作物の材質、噴出する エア圧の大きさあるいはねじ穴の径、深さ等によ り異なり、実験的に設定されるものである。 なお、第1図において、頃は工作物、低はねじ穴 である。

上記様成を有する本考案の第1実施例においては、まず、ねじ穴はが穿設された工作物的を治具により所定位置に配置し、その後案内装置によりエアノズル(1)の先端部をねじ穴はの底部付近にまで挿入し、圧縮エアをエア供給装置よりエア供給パイプ(3)、パイプ取付孔(2)、円環溝(9)、連通孔(1)、円孔(0)、エアノズル(1)を通つて、エアノズル(1)先端/字削除端部より噴出させ、駆動装置により回転軸(3)を介してエアノズル(1)をねじ切り方向とは逆方向に回

動させながらエアノズル(1)をねじ穴(16)より除々に引き抜けば、圧縮エアはねじ穴(16)内においてねじ 構に沿つた渦流を生じ、連続した取り出しにくい 切屑もこの渦流により回動しながらねじ帯に沿つて徐々に吹き出される。

なお、エアノズル(IIの回転数が高く、また、エア 圧も高い程切屑の吹き出し能力は向上することは 言うまでもない。

また、上記装置において、エアノズル(1)の軸線 ※方向の移動は手動により行なつてもよく、また、 駆動装置を設けて自動的に行なつてもよいもので ある。

次に本考案の第2実施例を上配第1実施例と同一または均等部分には同一符号を付して第2図~第4図により説明する。

本実施例装置は複数のねじ穴より同時に切屑を除去する装置であつて、例えば第2図~第4図に示すどときベーベルギャ(17)に所定間隔をおいて穿設された複数のねじ穴(18)に残つた切屑を同時に除

去する場合等に有効である。

が連結されている。

複数のエアノズル(1)は各々の回転軸(3)に固着され、この回転軸(3)にはギャ(2)が外嵌されるとともに、ベアリング (21), (22), (23)を介して装置本体 (30)に (24) を介して中央のメインギャ(25)に噛合し、同ギャ(25)に 地合し、同ギャ(25)に 地合し、同ギャ(25)に 地合し、同ギャ(25)に 地合し、同ギャ(25)に 地合し、同ギャ(27)により 駆動され、同モータ (27) および装置本体 (30) はエアンリンダ等の駆動源でもつて作動する昇降装置 (28)により 昇降され、上記回転軸(3)の 地心部には 貫通孔 (29)の一端は上記エアノズル(1)に連通するとともに、他端にはエア供給バイブ(3)

//字加入

なお、(31)、(32)は中間ギャ(24)のペアリング、(33)、(54)は主軸(26)のペアリング、(35)は装置本体(30)を構成する上板と下板との連結用ポルト、(36)は回転軸(3)を内蔵し、エア供給パイプ(13)取付口を有する蓋(37)を上記上板に固着するボルト、(38)は上記エアノズル(1)を回転軸(3)に固着するポルト、

(39)はベーベルギャのの位置決め用突起 (40)は上 配ベーベルギャのの取付台である。

本実施例によれば、電動モータ (27) からの駆動力は、主軸 (26)、メインギヤ (25)、中間ギヤ (24)、ギヤ(27)、回転軸 (3) に順次伝達されて複数のエアノズル (1) が回動し、また、図示していないエア供給装置より圧縮エアがエア供給パイプ (13)、貫通孔(29) およびエアノズル (1) を通つて同エアノズル (1) 先端部より噴射される。

以上より明らかなどとく、本実施例によれば、 1個の駆動源である電動モータ (27) により複数の エアノズル(1) を同時に回動させることが出来るため、コンパクトで安価な装置により、特に大量生産品の切屑除去作業の能率を複度に向上させることができるという効果を奏する。

なお、上配各実施例においては、エアノズル(1)を案内装置または昇降装置によりその 制線方向に 移動させたが、工作物の取付台が上記軸線方向に 移動するように構成しても同様な効果を奏するこ

公開実用 昭和51—122479


とは言うまでもない。


4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の引1実施例装置を示す部分断面図,第2図は本考案の第2実施例に供される工作物および取付台の平面図,第3図は上記第2実施例装置を示す概略断面図および第4図は同実施例装置の要部拡大断面図である。

- (1) --- エアノズル, (3) --- 回転軸,
- (4), (30) - 装置本体,
- (5), (6), (21), (22), (23), (31), (32), (35), (34) ----
- ペアリング, (9) ---円環溝, 00 ---円孔,
- (1) ---連通孔, (2)---パイプ取付孔,
- (13) --- エア供給パイプ, (15)--- 工作物,
- (16, (18) --- ねじ穴, (20), (24), (25) -- ギャ,
- (26)--- 主軸, (27)--- 電動モータ,
- (28)--- 昇降装置, (29)--- 貫通孔,
- (40)--- 取付台

代以 広波禧彰

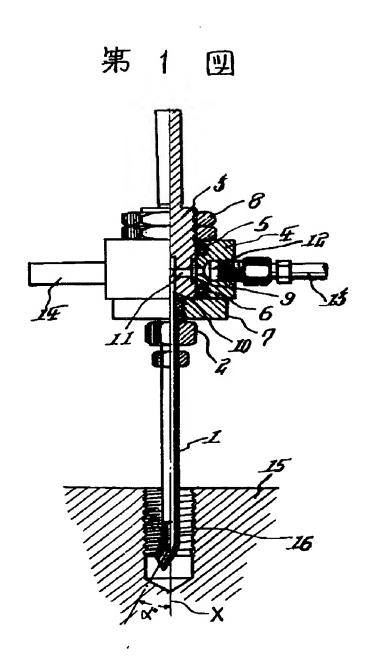

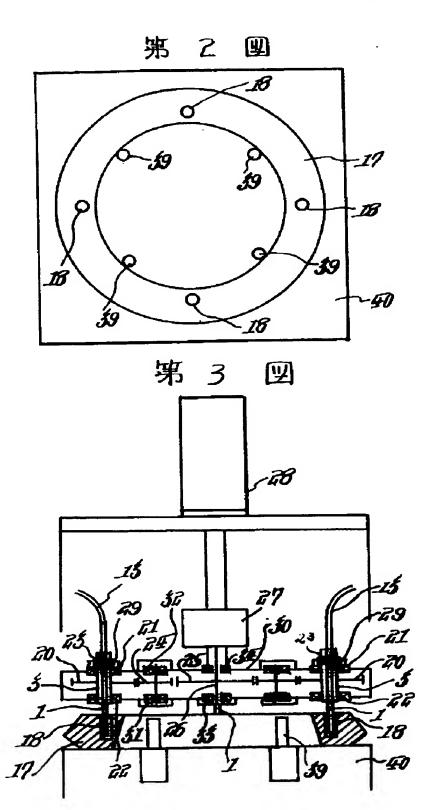

1:21-9-3

Nat 広流補彰

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.